

Rapport

Navn og adresse

Austtunsletta Vel
Austtunsletta
4032 Stavanger

Saksnr:

093-889

Dato

18.12.2020

Anleggsadresse

v/ Austtunsletta 25

Sertifikatnr. Inspektør

NSLEK-093

Årlig hovedettersyn av lekeplassutstyr

Inspektøren er sertifisert i henhold til gjeldende utgave av Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrinspektører som sin helhet er gjengitt på sertifiseringsorganets hjemmeside. Inspektøren er kun sertifisert for å påvise avvik i henhold til gjeldende utgave av NS-EN 1176-(1, 2, 3, 4, 6, 10):2017, 1176-(7):2008, 1176-(5):2019, 1176-11:2014. Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11. Utg.14.01

Påviste feil er kategorisert i A, B, C feil under kolonne Type Feil.

A feil: Avvik som kan medføre fare for barnets liv. (må utbedres umiddelbart)

B feil: Avvik som kan medføre fare for livsvarig skade hos barnet (må utbedres i nær fremtid)

C feil: Avvik som kan føre til mindre alvorlig skade. (Disse skal utbedres ved periodisk vedlikehold)

Observasjon: er risikovurderinger gjort på bakgrunn av kontrollørs erfaring og ikke hjemlet i sertifisering.

Dersom det ikke er påvist feil er dette angitt i rapportens tekst.

Rapport etter hovedettersyn av lekeplassutstyr

Vi viser til besøk ved: Austtunsletta Vel – Lekeplass 1. 08.12.2020



Oppsummering:

A- Feil	B-Feil	C- Feil	D- Observasjon	Ingen Avvik	Kontrollert Utstyr
-	2	-	1	2	Huskestativ, vippe, klatrestativ, sandkasse

Resultat av tilsynet:

Merking fra produsent:	Utstyret skal være permanent merket med minst følgende lesbare opplysninger på en slik måte at de kan sees fra bakken. - navn og adresse til produsent eller autorisert representant; - utstyrsreferanse og produksjonsår; og - nummer og dato på denne europeiske standarden, dvs. NS-EN 1176-1:2008. NS-EN 1176-1:2008 7.1. - Apparater som ikke var merket fra produsent, er benevnt med Ukjent i rapporten.
-------------------------------	---

Type: Huskestativ	Produsent: Ukjent	Prod. År: Ukjent
Tiltaksgrad	Beskrivelse	Avvikskode
B-Feil – Fallsone	Arealet av støtflaten er for liten NS-EN1176-2:2017 4.10.2.1. Avstand ut til kantstein er for kort. Det skal være minimum 225 cm, målt fra senter huskesete når dette har et utslag på 60 grader. Formel $0,867 \times \text{lengde opphengkjetting} + 225\text{cm}$. Beregnet avstand 355 cm, målt avstand 340 cm. Løsning kan være å heve setene.	1.1



Utført:	Dato:	Signatur:	Tiltak:
----------------	--------------	------------------	----------------

Type: Huskestativ	Produsent: Ukjent	Prod. År: Ukjent
Tiltaksgrad	Beskrivelse	Avvikskode
B-Feil – Kjetting	Det skal ikke forekomme tegn til sprekkdannelse eller permanent deformasjon når konstruksjonen undersøkes med normalt/korrigert syn NS-EN1176-2:2017 4.8.2. Slitte kjettingledd klippes av. Bør vurdere skifte av hele kjetting grunnet generelle slitasje og høy alder.	1.2



Utført:	Dato:	Signatur:	Tiltak:
----------------	--------------	------------------	----------------

Type: Vippe	Produsent: Ukjent	Prod. År:
Tiltaksgrad	Beskrivelse	Avvikskode
Intet å bemerke	Kontrollen avdekket ingen feil eller mangler	2



Type: Klatrestativ	Produsent: Ukjent	Prod. År:
Tiltaksgrad	Beskrivelse	Avvikskode
Intet å bemerke	Kontrollen avdekket ingen feil eller mangler	3



D: Observasjon:	Observasjon anvises ut fra øvrig regelverk og identifiseres ut fra kunnskap, erfaring og intern opplæring. Feil og mangler ved uteareal, installasjoner, apparater som ikke kan relateres spesifikt til standard. Feil og mangler som kan medføre fare for barn under lek. Ikke å regne som avvik, men bør utbedres.
------------------------	--

Type: Sandkasse	Produsent: Ukjent	Prod. År: Ukjent
Tiltaksgrad	Beskrivelse	Avvikskode
Observasjon	Omfattende råte i stokker rundt sandkasse. Behov for vedlikehold.	4.1



Utført:	Dato:	Signatur:	Tiltak:
----------------	--------------	------------------	----------------

Med vennlig hilsen

Roar Eikenes

Roar Eikenes

Lekeplassutstyrsinspektør

Tlf: +47 40069088

E-post: roar.eikenes@skan-kontroll.no

www.skan-kontroll.no